

Ihr Partner für Kalibrierdienstleistungen, Prüfmittelmanagement und Beratung.  
Su socio para servicios de calibración, administración del medios de control y asesoramiento.

akkreditiert durch die / acreditado a través de la oficina de

## Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-K-19408-01-00

als Kalibrierlaboratorium im / as calibration laboratory in

## Deutschen Kalibrierdienst



Kalibrierschein  
Certificado de calibración

Kalibrierzeichen  
Marca de calibración

Sample
D-K-19408-01-00
2017-01

Gegenstand <i>Objeto</i>	Analysenwaage <i>Balanza analítica</i>
Hersteller <i>Fabricante</i>	KERN & SOHN GmbH Ziegelei 1 72336 Balingen-Frommern
Typ <i>Tipo</i>	ABT 120-5DM
Fabrikat/Serien-Nr. <i>Número de serie</i>	WX12345678
Auftraggeber <i>Cliente</i>	Mustermann GmbH Musterweg 42 12345 Musterstadt Deutschland

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die Rückführung auf nationale Normale zur Darstellung der Einheiten in Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI). Die DAkkS ist Unterzeichner der multilateralen Übereinkommen der European co-operation for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine. Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.

*Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, que realizan las unidades de la medición de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). El DAkkS es firmante de los acuerdos multi-laterales de la European co-operation for Accreditation (EA) y de la International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) para el reconocimiento mutuo de los certificados de calibración. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.*

Auftragsnummer <i>Número de pedido</i>	2017-12345678
Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines <i>Número de páginas del certificado de calibración</i>	9
Datum der Kalibrierung <i>Fecha de la calibración</i>	09.01.2017

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung sowohl der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH als auch des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit.

*Este certificado de calibración sólo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos o modificaciones requieren la autorización tanto de la entidad de acreditación del Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH como del laboratorio de calibración otorgante. Certificados sin firma carecen de validez.*

	Datum <i>Fecha</i>	Leiter des Kalibrierlaboratoriums <i>Director del laboratorio de calibración</i>	Bearbeiter <i>Persona encargada</i>
	23.01.2018	Otto Grunenberg	Max Mustermann

Die englische Übersetzung des Kalibrierscheines ist eine unverbindliche Übersetzung.  
Im Zweifelsfall gilt der deutsche Originaltext.

*La versión española del certificado de calibración es una traducción no obligatoria.  
En caso de duda siempre se tiene que aplicar el texto original alemán.*

Kalibriergegenstand:  
*Objeto de calibración*

**ABT 120-5DM**

Analysenwaage / *Balanza analítica*

Einbereichswaage / *Balanza de margen única*

Serien-Nr. / *Número de serie:* WX12345678

Inventar-Nr. / *Número de inventario:* -

Max 120 g

d= 0,0001 g

Kalibrierverfahren:  
*Método de calibración*

Die Waage wird nach Nullstellung mit den Normal-Gewichtstücken belastet.  
Die Anzeige der Waage wird abgelesen. Die Kalibrierung umfasst die folgenden  
Prüfungen:

Wiederholbarkeit, Richtigkeit und außermittige Belastung (Exzentrizität).  
Die Umgebungstemperatur zum Zeitpunkt der Kalibrierung wurde mit  
Thermometern gemessen, die auf das nationale Normal rückgeführt sind.  
Einzelergebnisse siehe Kalibrierprotokoll, Seite 3 und 4 des Kalibrierscheins.  
Das Kalibrierverfahren entspricht der EURAMET/cg-18/v.03.

*Las pesas estándares son colocadas sobre la balanza después de haber puesto la balanza al valor  
cero. El valor indicado por la balanza es anotado.*

*La calibración incluye las siguientes pruebas: Repetibilidad, Exactitud, Excentricidad.*

*La temperatura ambiente existente al efectuar la calibración fue medida con termómetros que fueron  
graduados al estándar nacional. Para resultados individuales, véase el protocolo de calibración, pág.  
3 y 4 del certificado de calibración.*

*El método de calibración corresponde en gran parte al EURAMET/cg-18/v.03.*

Ort der Kalibrierung:  
*Lugar de calibración*

Mustermann GmbH  
Musterweg 42  
12345 Musterstadt  
Deutschland

Labor

Referenzgewichte:  
*Pesas estándares*

Klasse E2, G7-233-16-11

Messergebnisse:  
 Resultados de la medición:

**Zustand #1:** Ursprungszustand / estado original  
**Estado** - / -

Temperatur: zu Beginn 22,0 °C  
 Temperatura al comienzo

Bemerkungen / Observaciones:

Der Kennwert der Waage wurde vor der Kalibrierung mit dem internen Justiergewicht justiert.

*El valor característico de la balanza ha sido ajustado antes de la calibración con el peso de ajuste interno.*


1. Wiederholbarkeit / Repetibilidad

Messung Medición	Prüflast Carga de ensayo	Waagenanzeige Indicación
No. 1	100 g	100,0002 g
No. 2	100 g	100,0003 g
No. 3	100 g	100,0004 g
No. 4	100 g	100,0004 g
No. 5	100 g	100,0004 g

Standardabweichung:  $s = 0,00009$  g  
 Desviación estándar:

2. Außermittigte Belastung / Excentricidad

Position Posición	Prüflast Carga de ensayo	Waagenanzeige Indicación
No. 1	50 g	50,0001 g
No. 2	50 g	50,0001 g
No. 3	50 g	50,0000 g
No. 4	50 g	50,0002 g
No. 5	50 g	50,0002 g

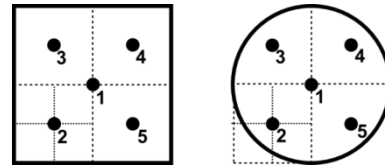

3. Richtigkeit / Exactitud

Prüflast Carga de ensayo	Waagenanzeige Indicación
20 g	20,0001 g
50 g	50,0002 g
70 g	70,0003 g
100 g	100,0004 g
120 g	120,0005 g

Sample
D-K-19408-01-00
2017-01

**Zustand #2:** nach Justage  
**Estado** Endzustand / estado final  
 justiert / justiert

**Temperatur:** zu Beginn 22,2 °C  
**Temperatura** al comienzo

**Bemerkungen / Observaciones:**  
 Kundenwunsch

Der Kennwert der Waage wurde vor der Kalibrierung mit dem internen Justiergewicht justiert.

*El valor característico de la balanza ha sido ajustado antes de la calibración con el peso de ajuste interno.*


1. Wiederholbarkeit / Repetibilidad

Messung Medición	Prüflast Carga de ensayo	Waagenanzeige Indicación
No. 1	100 g	100,0000 g
No. 2	100 g	100,0000 g
No. 3	100 g	100,0000 g
No. 4	100 g	100,0000 g
No. 5	100 g	100,0000 g

Standardabweichung:  $s = 0,00000 \text{ g}$   
 Desviación estándar:

2. Außer mittige Belastung / Excentricidad

Position Posición	Prüflast Carga de ensayo	Waagenanzeige Indicación
No. 1	50 g	50,0000 g
No. 2	50 g	50,0000 g
No. 3	50 g	50,0000 g
No. 4	50 g	50,0000 g
No. 5	50 g	50,0000 g

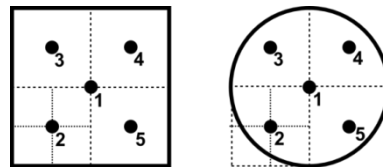

3. Richtigkeit / Exactitud

Prüflast Carga de ensayo	Waagenanzeige Indicación
20 g	20,0000 g
50 g	50,0000 g
70 g	70,0000 g
100 g	100,0000 g
120 g	120,0000 g

**Messunsicherheit / Incertidumbre de medida**


Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor k ergibt. Sie wurde gemäß DAkkS-DKD-3 und EURAMET/cg-18/v.03 ermittelt. Der Wert der Messgröße liegt im Regelfall mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 95% im zugeordneten Werteintervall. Die Ergebnisse gelten für den Zustand des Kalibriergegenstandes und unter den Bedingungen zum Zeitpunkt der Kalibrierung. Ein Anteil für die Langzeitstabilität des Kalibriergegenstandes ist nicht enthalten.

*Aquí está especificada la inseguridad de medición ampliada, la cual se calcula multiplicando la incertidumbre de medida estándar con el factor de ampliación k = 2. Este valor ha sido determinado según DAkkS-DKD-3 en EURAMET/cg-18/v.03. El valor de la magnitud de medición normalmente se encuentra con una probabilidad de aprox. 95 % dentro del intervalo de valores asignado. Los resultados son válidos para el estado del objeto de calibración bajo las condiciones existentes en el momento de la calibración. Aquí no está contenida una parte para la estabilidad a largo plazo del objeto de calibración.*

**Zustand / Estado: #1 - (Ursprungszustand / estado original, - / -)**

Prüflast	Abweichung	Erweiterungs-faktor k	Unsicherheit	relative Unsicherheit
<i>Carga de ensayo</i>	<i>Error</i>	<i>Factor de ampliación</i>	<i>Incertidumbre</i>	<i>Rel. inseguridad</i>
20 g	0,0001 g	2,27	0,00026 g	0,00129 %
50 g	0,0002 g	2,18	0,00028 g	0,00054 %
70 g	0,0003 g	2,05	0,00035 g	0,00049 %
100 g	0,0004 g	2,06	0,00034 g	0,00033 %
120 g	0,0005 g	2,02	0,00043 g	0,00035 %


**Darstellung im Diagramm / Representación en diagrama**

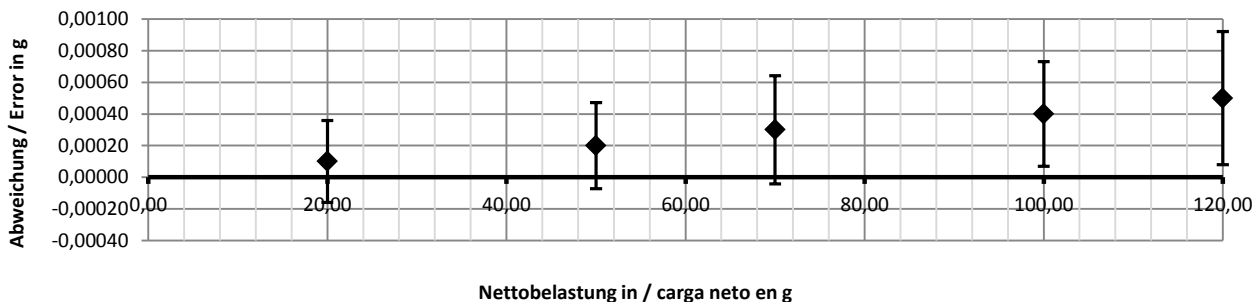

**Zustand / Estado: #2 - nach Justage (Endzustand / estado final, justiert / justiert)**

Prüflast	Abweichung	Erweiterungs-faktor k	Unsicherheit	relative Unsicherheit
<i>Carga de ensayo</i>	<i>Error</i>	<i>Factor de ampliación</i>	<i>Incertidumbre</i>	<i>Rel. inseguridad</i>
20 g	0,0000 g	2,00	0,00014 g	0,00070 %
50 g	0,0000 g	2,00	0,00017 g	0,00033 %
70 g	0,0000 g	2,00	0,00027 g	0,00038 %
100 g	0,0000 g	2,00	0,00025 g	0,00024 %
120 g	0,0000 g	2,00	0,00035 g	0,00029 %

**Darstellung im Diagramm / Representación en diagrama**

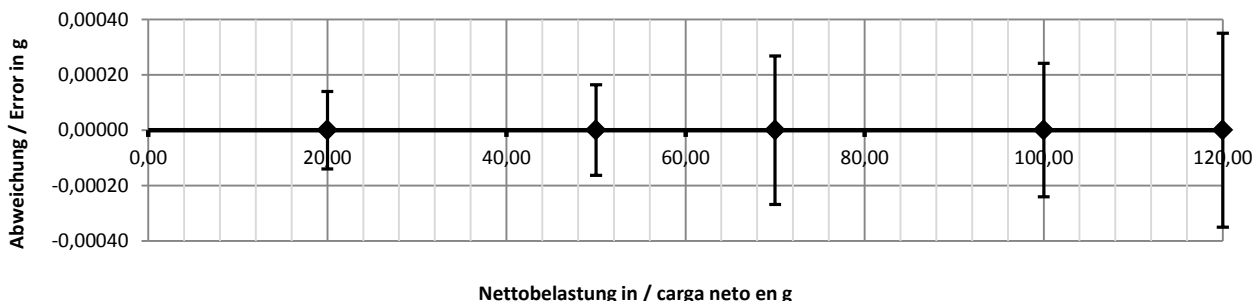

Sample
D-K- 19408-01-00
2017-01

Bemerkungen / Observaciones:

Die Messunsicherheit wurde am Ort der Kalibrierung festgestellt. An einem anderen Aufstellungsort oder bei anderen Umgebungsbedingungen können andere Messunsicherheiten auftreten. Das Kalibrierlaboratorium bewahrt eine Kopie dieses Kalibrierscheins für mindestens 5 Jahre auf.

*En el lugar de calibración se ha determinado la incertidumbre de medida de una balanza. En caso de lugares de emplazamiento distintos o con condiciones de entorno diferentes, se pueden producir incertidumbres de medida distintas. El laboratorio de calibración guarda una copia de este certificado de calibración por lo menos cinco años.*

Sample
D-K- 19408-01-00
2017-01

## Anlage 1 / Anexo 1

### Verwendungsgenauigkeit / Exactitud de uso


Bei der Verwendung der Waage erhöht sich die Messunsicherheit aufgrund verschiedener Einflüsse. Unter Annahme der gleichen Umgebungsbedingungen (z.B. Windzug, Erschütterungen) wie bei der Kalibrierung und geschätzten Raumtemperaturschwankungen von 1 K bei einem geschätzten Temperaturkoeffizienten von 1 ppm/K ergibt sich die unten genannte Verwendungsgenauigkeit gemäß EURAMET/cg-18/v.03. Dabei sind Anzeigeabweichungen der Waage berücksichtigt - die Anzeige der Waage muss also nicht korrigiert werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Waage regelmäßig justiert wird.

*Al utilizar la balanza aumenta la incertidumbre de medida por causa de varias influencias. Suponiendo las mismas condiciones ambientales (p.ej. corriente de aire, vibraciones) como en la calibración y a las oscilaciones estimadas de la temperatura ambiental de 1 K con un coeficiente de temperatura estimado de 1 ppm/K resulta la exactitud de uso abajo nombrada según EURAMET/cg-18/v.03. En esto se consideran las divergencias de indicación de la balanza - quiere decir que no se necesita corregir la indicación de la balanza. Se supone que la balanza es regularmente ajustada.*

$$G = 0,00009 \text{ g} + 1,03 \cdot 10^{-6} \cdot m_w$$

$m_w$  = Nettoanzeige bei  
zunehmender Belastung  
*Indicación del valor neto con carga creciente*

#### Diagramm der Verwendungsgenauigkeit / Diagrama de la exactitud de uso:

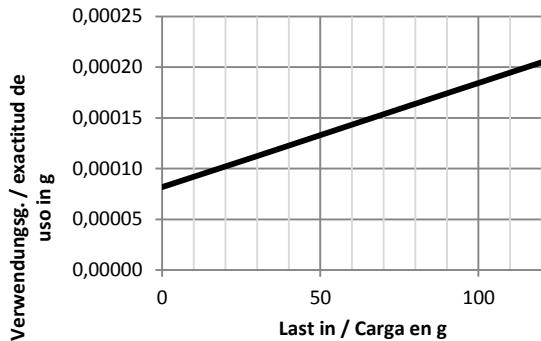


## Anlage 2 / Anexo 2

### Mindesteinwaage / Minimum weight of sample

In der Regel sind Genauigkeitsforderungen im Bezug auf den Messwert angegeben. Die relative Messunsicherheit (Messunsicherheit / Messwert) kann mit einem zusätzlichen Sicherheitsfaktor erweitert werden, um so die Einflüsse im Zeitraum zwischen zwei Kalibrierungen zu berücksichtigen. Im Diagramm wird als Beispiel der Faktor 3 gewählt. Die daraus resultierende Prozessgenauigkeit und die relative Messunsicherheit sind im folgenden Diagramm (in logarithmischer Skala) aufgetragen.

Usually accuracy requirements are given in relation to the measured value. The relative measurement uncertainty (measurement uncertainty / measured value) can be expanded using an additional safety coefficient, to take into account the influences during the time period between two calibrations. In the diagram, coefficient 3 has been used as an example. The resulting process accuracy and the relative measurement uncertainty are shown in the following diagram (on a logarithmic scale).

geforderte Prozessgenauigkeit <i>Required process accuracy</i>	Sicherheitsfaktor <i>Safety coefficient</i>				
	1	2	3	5	10
0,1%	0,0817 g	0,1636 g	0,2457 g	0,4104 g	0,8250 g
0,2%	0,0408 g	0,0817 g	0,1227 g	0,2046 g	0,4104 g
0,5%	0,0163 g	0,0327 g	0,0490 g	0,0817 g	0,1636 g
1,0%	0,0082 g	0,0163 g	0,0245 g	0,0408 g	0,0817 g
2,0%	0,0041 g	0,0082 g	0,0122 g	0,0204 g	0,0408 g
5,0%	0,0016 g	0,0033 g	0,0049 g	0,0082 g	0,0163 g
10,0%	0,0008 g	0,0016 g	0,0024 g	0,0041 g	0,0082 g

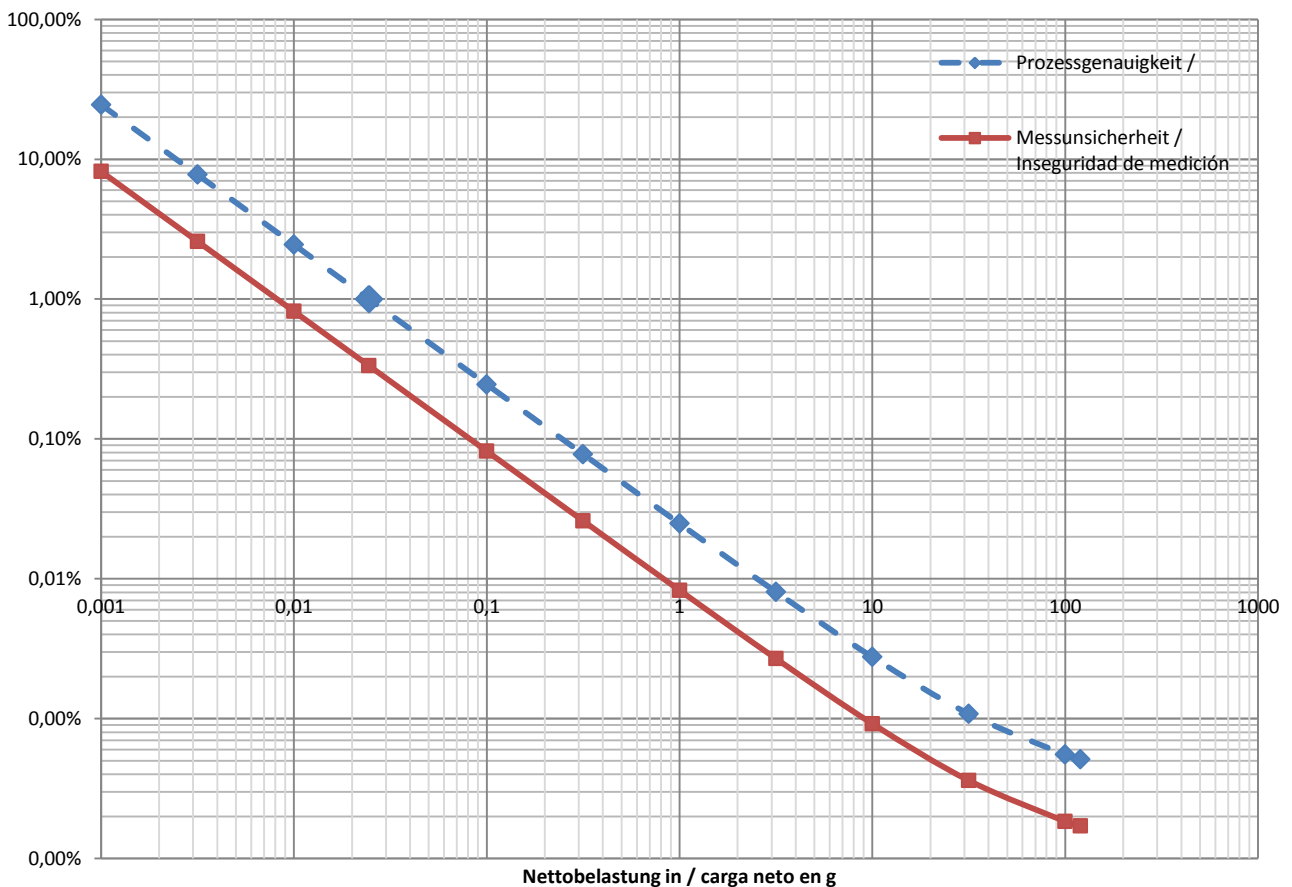



Sample
D-K- 19408-01-00
2017-01

### Anlage 3 / Anexo 3

## Akzeptanzpunkte

Um die Überprüfung Ihrer Waagen so sicher und kosteneffizient wie möglich zu halten, können Sie aus folgender Tabelle die benötigte Klasse des Prüfgewichts herauslesen, die zum Erreichen der geforderten (relativen) Toleranz benötigt wird.

*In order to keep the checking of your balance as safe and cost-efficient as possible, you can take the required class of test weight from the table below. This is necessary to achieve the required (relative) tolerance.*

Prüfpunkt <i>Test point</i>	Verwendungs- genauigkeit der Waage <i>Usage accuracy of the balance</i>	Klasse des Gewichts <i>Clase de peso</i>	Toleranz des Gewichts <i>Weight tolerance</i>	gesamtes Unsicherheits- Intervall <i>Total uncertainty range</i>	relatives Unsicherheits- Intervall <i>Relative uncertainty range</i>
100 g	0,00019 g	E2	0,00016 g	0,00027 g	0,0003 %
		F1	0,0005 g	0,00061 g	0,0007 %
		F2	0,0016 g	0,00186 g	0,0019 %
		M1	0,0050 g	0,00578 g	0,0058 %
50 g	0,00014 g	E2	0,00010 g	0,00018 g	0,0004 %
		F1	0,0003 g	0,00038 g	0,0008 %
		F2	0,0010 g	0,00117 g	0,0024 %
		M1	0,0030 g	0,00347 g	0,0070 %
20 g	0,00011 g	E2	0,00008 g	0,00014 g	0,0007 %
		F1	0,00025 g	0,00031 g	0,0016 %
		F2	0,0008 g	0,00093 g	0,0047 %
		M1	0,0025 g	0,00289 g	0,0145 %

**Hinweis / Comentario:**

Die Toleranz des Prüfgewichts sollte kleiner als die Verwendungsgenauigkeit der Waage sein.  
*The tolerance of the test weight should be lower than the usage accuracy of the balance.*